DE2162031 Patent number 1973-06-14 Publication date: Inventor: eischer arnoed Baudowkurt Lehmann. KARLHEINZ, RAHR-ALERED Applicant: AUERGESELLSCHAFTIGMBH **Classification:** international: 7), F04B45/04 Priority number(s): DE1971216203149711210 Report a data error here Abstract not available for DE2162031 Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(61)

Int. Cl.:

F 04 b, 45/04

- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Deutsche Kl.: 27 b, 13

(1)	Offenlegungsschrift			2162031	
Ø			Aktenzelchen:	P 21 62 031.5-15	
· @			Anmeldetag:	10. Dezember 1971	
43	. *		Offenlegungstag	: 14. Juni 1973	
:			•		
٠,٠	Ausstellungspriorität:	•	• .		
	Aussienungspriontat:	- .			•
			•	.* .	
3	Unionspriorität		•	•	
®	Datum:				
83	Land:		•	•	١
<u> </u>	Aktenzeichen:				
(4)	Bezeichnung:	Membranp	umpe		• .
			•		
<u>(81)</u>	Zusatz zu:				•
@	Ausscheidung aus:		•		
1	Anmelder:	, A t	1 5 6 177 188		
w	Andielder:	Auergeseus	chaft GmbH, 1000	Berlin	1
	Vertreter gem. § 16 PatG	<u> </u>			
				•	
®	Als Erfinder benannt		nold; Baldow, Kur I; 1000 Berlin	t; Lehmann, Karl-He	inz;

Prüfungsantrag gemäß § 28 b PatG ist gestellt

DIPL-ING. DIETER JANDER DR.-ING. MANFRED BUNING

PATENTANWALTE

8 MUNCHEN 80 (BOGENHAUSEN) KOLBERGER STRASSE 21 Telefon: Q8 11/38 27 04 2162031

Zustelladresse
reply fo:
1 BERLIN 33 (DAHLEMY
HOTTENWEG 15
Telefont 03/11/FIXTEURA 822406;
Telefont 05/11/FIXTEURA 822406;

818/11 778 DE

10. Dezember 1971

Patentanmeldung
der Firma
AUERGESELLSCHAFT GMBH.
1 Berlin 65
Friedrich-Krause-Ufer 24

Membranpumpe "

Die Erfindung bezieht sich auf eine Membranpumpe zur Förderung von Gas vorzugsweise in kleiner Menge, bestehend aus einem Gehäuse, einer hin- und herbewegbaren Membran, einer im Gehäuse im Abstand von der Membran angeordneten Platte mit einer Gaseinströmöffnung und einer Gasausströmöffnung und zwei Folien auf den beiden Seiten der Platte, von denen die der Membran zugewandte Folie im Bereich der Gaseinströmöffnung einen mit

特别的 不能

2162031

dieser ventilmäßig zusammenarbeitenden Lappen und die der Membran abgewandte Folie im Bereich der Gasausströmöffnung einen mit dieser ventilmäßig zusammenarbeitenden Lappen aufweist.

Bei einer bekannten Membranpumpe dieser Art sind die die Ventilsitze darstellenden Randpartien der Plattenöffnungen groß. Die Lappen neigen insofern dazu, an diesen Flächen zu kleben. Hinzu kommt, daß sich auf den Flächen Staub ablagern kann, der die Dichtigkeit der Ventile reduziert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Ventile der eingangs erwähnten Membranpumpe derart auszubilden, daß die Ventile
funktionssicherer arbeiten als bei der bekannten Membranpumpe.
Insbesondere will man erreichen, daß mehrere Pumpen alle möglichst gleiche Förderleistungen aufweisen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die den Lappen zugewandten Dichtränder der Öffnungen der Platte einen schmalen Steg bilden und erhöht gegenüber ihrer Umgebung sind.

Durch diese Maßnahme wird erreicht, daß die Lappen nicht mehr an der Platte festkleben können. Natürlich muß der Steg eine solche Breite haben, daß gerade noch eine Dichtwirkung zwischen ihm und dem Lappen erzielt wird. Er darf also nicht zu schmal sein. Andererseits können sich auf dem schmalen Steg Staubteilchen nicht halten; insbesondere durch die Bewegung des Lappens werden sie von dem Steg entfernt.

Eine Weiterentwicklung der Erfindung besteht darin, daß die zungenartigen Lappen im Gelenkbereich ein mittig angeordnetes Loch
aufweisen. (Die bekannten Lappen weisen im Gelenkbereich zwei
außermittig angeordnete Löcher auf). Auf diese Weise werden
zwei Gelenkstege geschaffen, die verhindern, daß sich der Lappen ;
um eine Linie verkippt, die senkrecht zu seinem Gelenk ausgerichtet ist.

309824/0262

- 3 -

2162031

Schließlich wird vorgeschlagen, daß die Folien durch zwei Stifte verdrehungssicher gehalten werden. Die Lappen befinden sich infolgedessen stets einwandfrei gegenüber den Üffnungen; wären sie gegenüber diesen (leicht) verdreht, wäre die Funktionssicherheit mehr oder weniger stark in Frage gestellt.

Auch die beiden zuletzt erwähnten Meßnahmen tragen somit zur Lösung der oben erwähnten Aufgabe bei. Die zuletzt erwähnte Maßnahme bringt überdies den Vorteil mit sich, daß die Fertigung der Pumpe vereinfacht wird: Man braucht nicht mehr wie bisher die Folien manuell zu der Platte auszurichten.

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Darin zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine Pumpe und

Fig. 2 die Ansicht einer Folie

Mit 1 ist ein Gehäuse, mit 2 eine gemäß dem Doppelpfeil 3 hinund herbewegbare Membran, mit 4 eine Platte, mit 5 und 6
Folien, die der Platte 4 anliegen, mit 7 und 8 aus den Folien
5 und 6 ausgestanzte Lappen, mit 9 ein im Gelenkbereich des
Lappens angeordnetes Loch, mit 10 Öffnungen in den Folien 5
und 6 und mit 11 Löcher in den Folien 5 und 6, in die Zentrierzapfen 12 greifen. Die Platte 4 ist mit einer Gaseinströmöffnung 13
und einer Gasausströmöffnung 14 ausgerüstet. Die den Lappen 7 bzw.
8 zugewandten Ränder der Öffnungen 13 und 14 sind von einem
kanal 15 umgeben, derart, daß ein schmaler Dichtrand 16 gebildet
wird.

Während des Betriebs der Pumpe strömt das Gas gemäß den Pfeilen durch diese hindurch, wobei die weißen Pfeile die Gasbewegung beim Saugen und die schwarzen Pfeile die Gasbewegung beim Drücken veranschaulichen.

2162031

DIPL.-ING. DIETER JANDER DR.-ING. MANFRED BONING

PATENTANWALTE

8 MONCHEN 80 (BOGENHAUSEN) KOLBERGER STRASSE 21 Telefon: 0811/382704 . 4.

Zustelladresse
Teply to:
1 BERLIN 33 (DAHLEM)
HUTTENWEG 15
Telefon: 0311 #373 83 2 031,40 to
Telegramme: Consideration 8 artin

818/11 778 DE

10. Dezember 1971

Patentanmeldung der Firma AUERGESELLSCHAFT GMBH. 1 Berlin 65 Friedrich-Krause-Ufer 24

Patentansprüche:

Membranpumpe zur Förderung von Gas vorzugsweise in kleiner Menge, bestehend aus einem Gehäuse, einer hin- und herbewegbaren Membran, einer im Gehäuse im Abstand von der Membran angeordneten Platte mit einer Gaseinströmöffnung und einer Gasausströmöffnung und zwei Folien auf den beiden Seiten der Platte, von denen die der Membran zugewandte Folie im Bereich der Gaseinströmöffnung einen mit dieser ventilmäßig zusammenarbeitenden Lappen und die der Membran abgewandte Folie im Bereich der Gasausströmöffnung einen mit dieser ventilmäßig zusammenarbeitenden Lappen aufweist, dadurch gekennzeitender der öffnungen (15,14) der Platte (4) einen schmalen Steg (16) bilden und erhöht gegenüber ihrer Umgebung sind.

- 2 -

Postscheckkonto Berlin West 174384 Berliner Bank AG., Depositenkesse 1 Konto 10921

. 5.

2162031


- 2. Membranpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, daß die Dichtränder (16) von einem Kanal (15) umgeben sind.
- 3. Membranpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich net, daß der Kanal (15) einen linienförmigen Grund hat.
- 4. Membranpumpe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Wand des Kanals (15) senkrecht zur Folie (5 bzw. 6) verläuft.
- 5. Membranpumpe nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die zungenartigen Lappen (7,8) im Gelenkbereich ein mittig angeordnetes Loch (9) aufweisen.
- 6. Membranpumpe nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekenn-zeichnet, daß die Folien durch zwei Stifte (12) verdrehungssicher gehalten werden.

DJ:DG


309824/0262

Leerseite

Pumpe im Schnitt

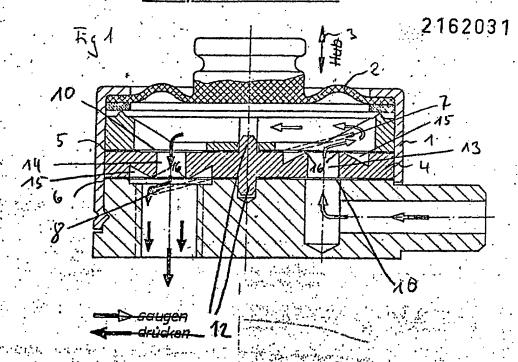

Ventilscheibe (Draufsicht)

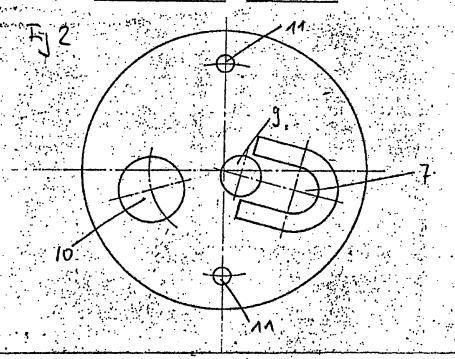

27 b 13 AT: 10.12.71 OT: 14.06.73

309824/0262

ORIGINAL INSPECTED

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.